

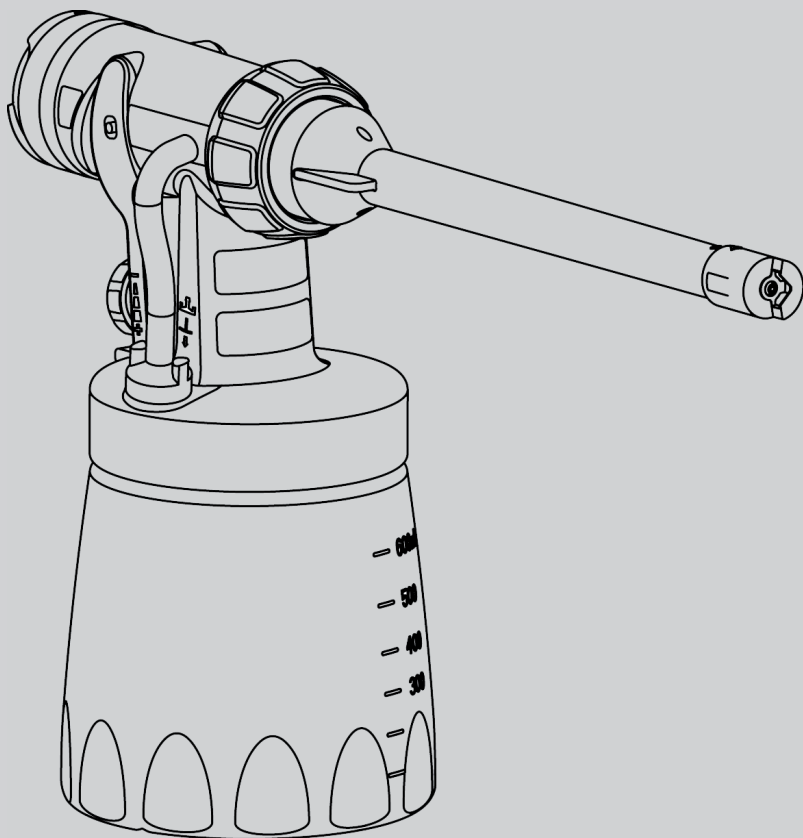
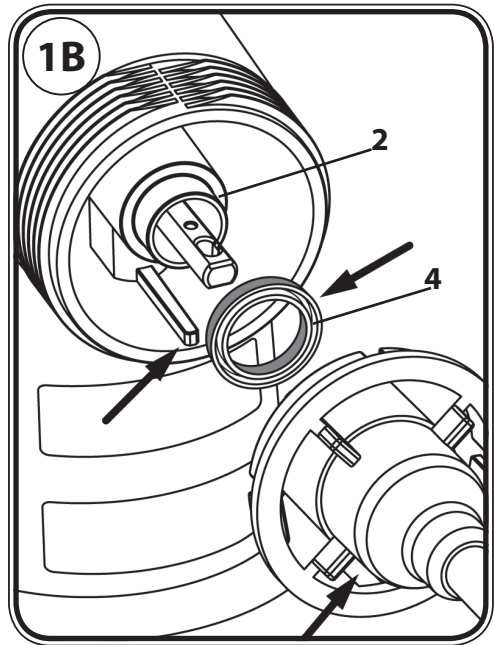





WAGNER


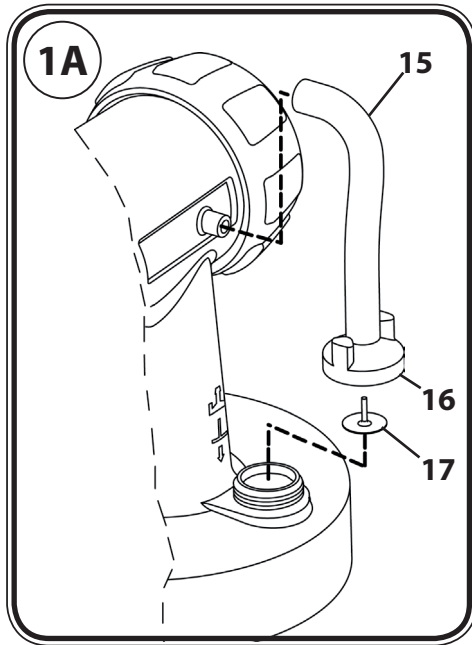


**WOOD&METAL EXTRA
CORNER&REACH
ROZPRAŠOVACÍ NÁSTAVEC**

SK

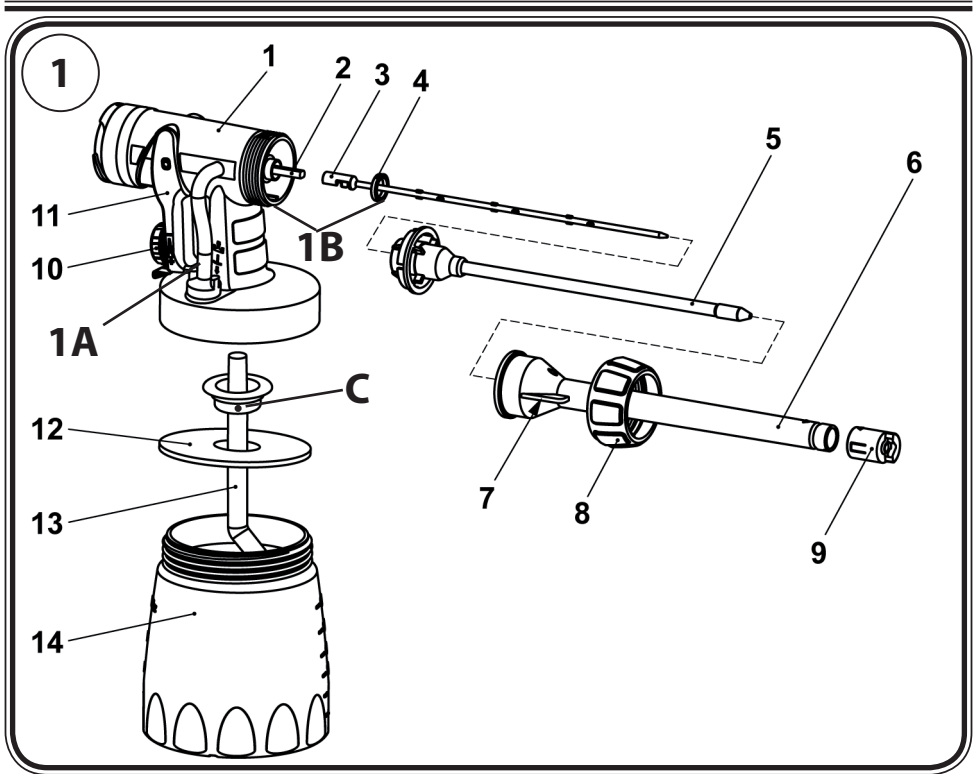

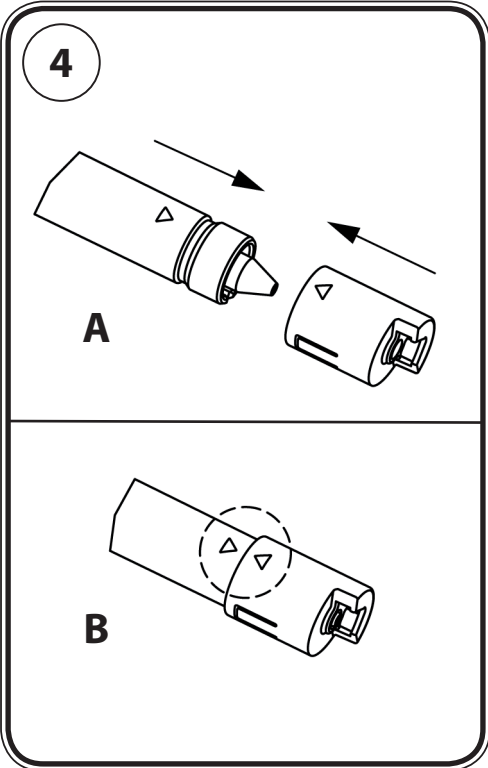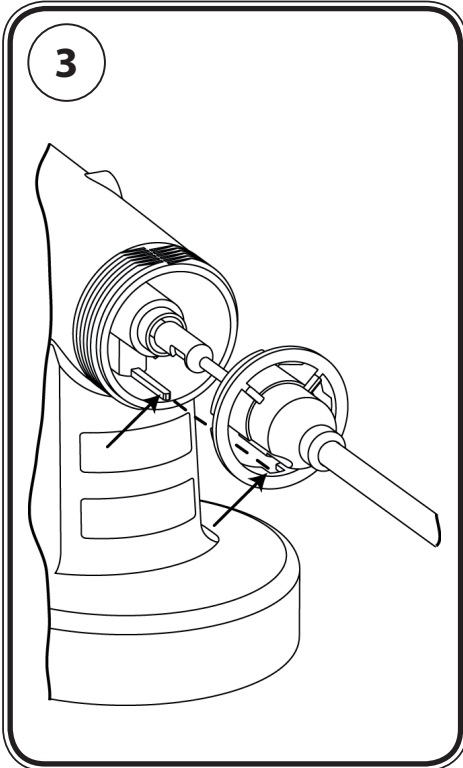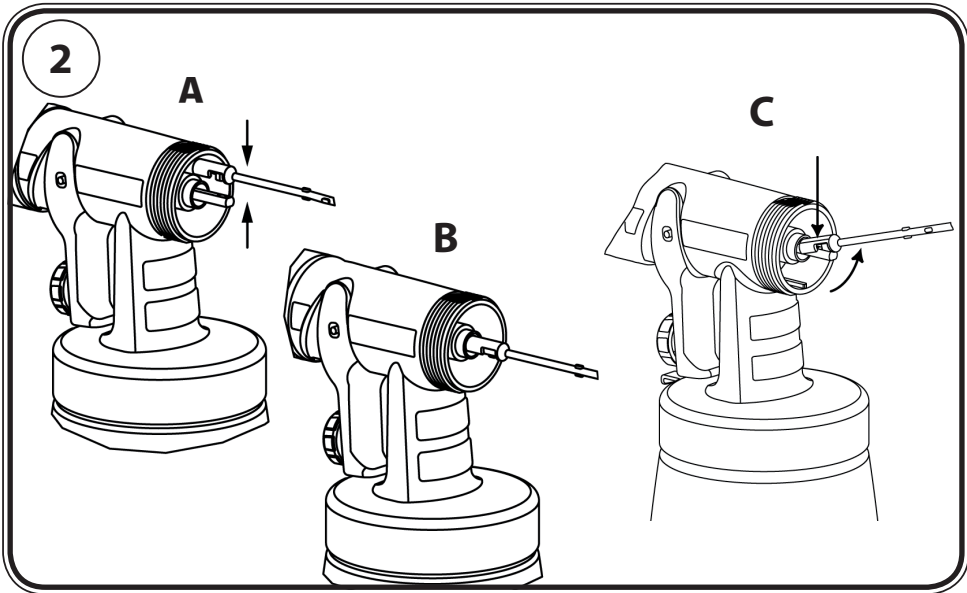

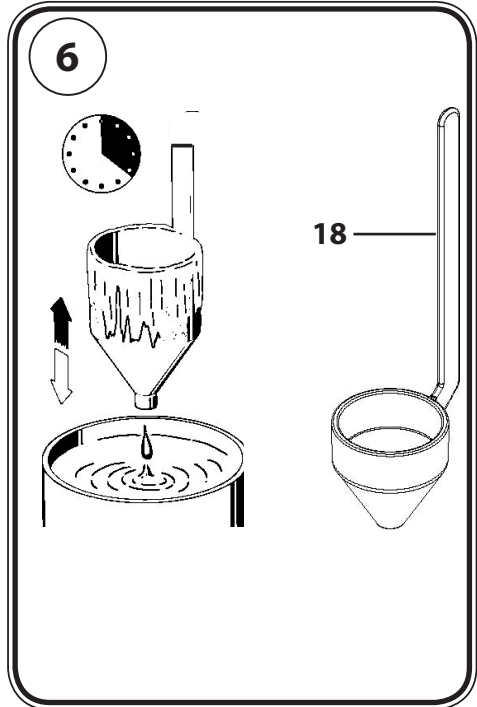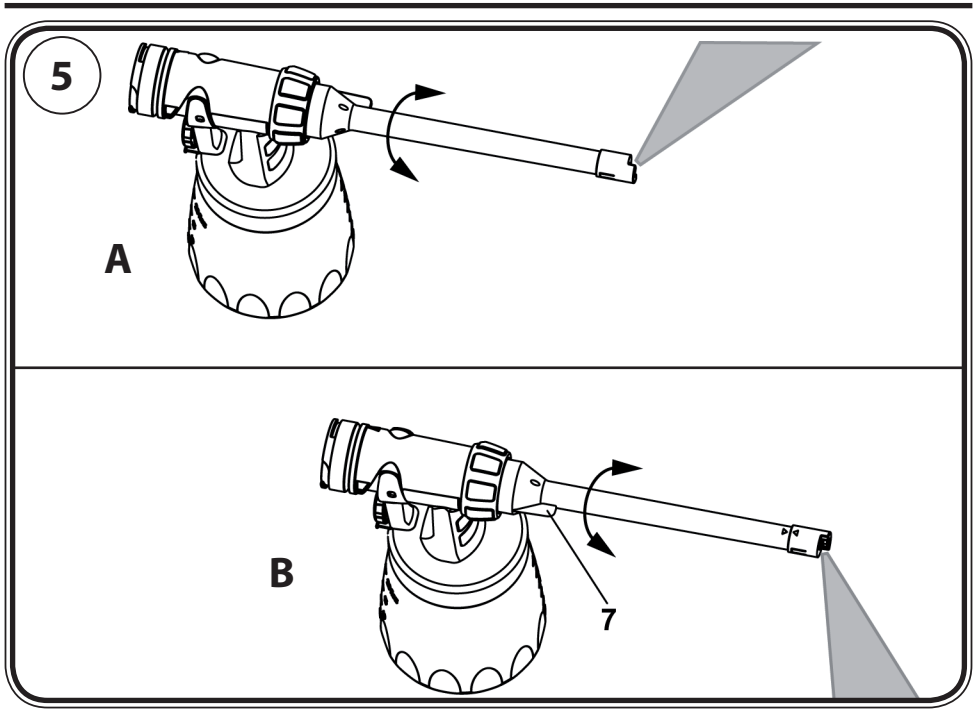

Pred uvedením nástavca do prevádzky si prečítajte tento návod na obsluhu a oboznámte sa s návodom na obsluhu základného zariadenia.

Pre tento nástavec Corner&Reach platia bezpečnostné pokyny základného zariadenia.

Všeobecné pokyny

Rozprašovací nástavec Corner&Reach bol vyvinutý na nanášanie materiálov riediteľných vodou a na riedke materiály obsahujúce organické riedidlá. Rozprašovaný lúč sa na konci 22 cm dlhého predĺženia dýzy odkloní o 25°. Tým sa môžu bez problémov nanášať úzke medzery alebo ťažko prístupné miesta.

POZOR! • Prístroj sa smie používať iba s funkčným ventilom. **Ak farba vystupuje do vzduchovej hadice (obr. 1 A, 15), prístroj ďalej nepoužívajte!** Demontujte vzduchovú hadicu, ventil a membránu, vyčistite a prípadne vymeňte membránu.



• **Striekaciu pištoľ nepokladajte na stranu.**

• Nekombinujte konštrukčné diely rôznych striekacích násad. Diely sa pri tom môžu poškodiť.

Popis (obr. 1+6)

1) Teleso pištole	2) Uchytenie ihly
3) Ihla	4) Tesnenie dýzy
5) Trubica na farbu	6) Vzduchová trubica
7) Pomôcka pri otáčaní	8) Uzavretá matica
9) Vzduchový uzáver	10) Regulátor množstva materiálu
11) Kohútik	12) Tesnenie nádoby
13) Stúpacia trubica	14) Nádobka
15) Vzduchová hadica	16) Veko ventilu
17) Membrána	18) Odmerka na zisťovanie viskozity

Montáž (obr. 1-4)

Ihlu zhora zasvorkujte do uchytenia ihly. (obr. 2 A + B). Opatrne nasadte trubicu na farbu a potom vzduchovú trubicu (obr. 3) a utiahnite s uzavretou maticou.

Na vzduchovú trubicu nasadte vzduchový uzáver. Poloha šípok sa mus pritom zhodovať. (obr. 4 A + B)

Vyrovnať stúpaciu trubicu (pozri návod základného zariadenia)

Obsah zásobníka vystriekajte takmer bezo zvyšku.

Pri striekaní na ležiacich objektoch otočte stúpaciu trubicu dopredu.

Pri striekaní na objektoch nad hlavou otočte stúpaciu trubicu dozadu.

Nastavenie smeru striekania (obr. 5)

Pomôcka pri otáčaní na vzduchovej trubici ukazuje vždy do toho smeru, do ktorého sa odkloní rozprašovaný lúč. Na nastavenie smeru rozprašovania otočte vzduchovú trubicu pri ľahko uvoľnenej uzavretej matici do požadovanej polohy. Potom uzavretú maticu znovu pevne utiahnite.

Príprava povrchovej látky

Pred spracovaním pomocou striekacej pištole je nutné farby najskôr rozriediť. Pokyny týkajúce sa zriedenia vhodného na striekanie sú uvedené na nádobe s materiálom alebo na liste technických údajov od daného výrobcu (dá sa nájsť napr. na internete). Ináč ako smerné hodnoty použite údaje z nižšie uvedenej tabuľky viskozity.

Meranie viskozity (obr. 6)

1. Pred meraním povrchovú látku dôkladne premiešajte.
2. Odmerku na zisťovanie viskozity (18) úplne ponorte do povrchovej látky.
3. Odmerku zdvihnite a zmerajte čas v sekundách, kým sa pramienky tekutiny pri vytekaní nezačnú prerušovať

Tento čas sa nazýva "**Čas vytekania v sekundách**".

Tabuľka viskozity				
Striekaný materiál	Čas vytekania v sekundách			
	Wood&Metal, Wall			Universal
	280 W	300 W	350 W	630 W
Základné nátery riediteľné rozpúšťadlom	25-30	30-40	30 - 45	40-60
Lakové farby riediteľné rozpúšťadlom	15-30	20-45	20 - 45	30-60
Základné nátery riediteľné vodou	25-30	30-40	30 - 45	40-60
Lakové farby riediteľné vodou	20-25	20-35	20 - 40	30-55
Ochranné prostriedky na drevo, moridlá, oleje	neriedené			
Dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ochranu rastlín	neriedené			
Krycie laky na vozidlá	20-25	20-35	20 - 40	30-55

Nastavenie množstva materiálu

S predlžovacou dýzou sa môže lakovať vo veľmi úzkych medzerách. Aby sa zabránilo farebným slzám na objekte, nastavte množstvo farby najskôr na kartóne alebo papieri pri rovnakej rozprašovacej vzdialenosti.

Regulačný gombík (obr. 1, pol. 10) otočte najskôr celkom doľava (-) a potom pomaly zvyšujte množstvo materiálu až na požadované množstvo otáčaním doprava (+). Neprikrývajte **plochy** určené na striekanie.

Tipy na lakovanie ťažko prístupných miest

Plochy, ktoré chcete nastriekať, nezakrývajte. Pri nábytkoch a objektoch s dutinami, úzkymi medzerami a inými ťažko prístupnými miestami vždy pracujte zvnútra smerom von. Pritom najskôr lakujte ťažko prístupné miesta, vo vnútri sa nachádzajúce, menej viditeľné plochy, potom sa po krokoch prepracujte k vonkajším plochám.

Tipy na lakovanie vykurovacích telies

Vykurovacie telesá nechajte pred lakovaním vychladnúť.

Predbežné ošetrenie vykurovacieho telesa podľa údajov výrobcu laku.

Začnite s lakovaním medzier. Vždy najskôr lakujte jednu stranu medzery. Pištoľ vedte rovnomernými pohybmi hore a dole. Po krátkom zaschnutí farby lakujte druhú stranu. Takto zabránite kontaktu vzduchovej trubice s čerstvou farbou. Z času na čas odstraňujte prípadné častice farby na vzduchovom uzávere a dýze s navlhčenou handrou. Na záver nalakujte vonkajšie plochy pri väčšej vzdialenosti a vyššom množstve materiálu. Nato sa môže samozrejme použiť rozprašovací nástavec Standard.

Prerušenie práce



Pri spracúvaní dvojkomponentových lakov je nutné nástroj okamžite vyčistiť.

Odstavenie z prevádzky a čistenie

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku. Pri dlhších prestávkach a po ukončení práce odvdzdušnite nádobu. To je možné uskutočniť krátkym odskrutkovaním a následným uzavretím nádoby alebo stlačením kohútika a vypustením farby do originálnej nádoby.
2. Rozdeľte pištoľ.
3. Odskrutkujte nádobu. Zvyšky povrchovej látky vylejte do nádoby s materiálom.
4. Nádobu a stúpaciú trubicu vopred predčistite štetcom. Vyčistite odvdzdušňovací otvor (obr. 1, C).
5. Do nádoby nalejte rozpúšťadlo, resp. vodu. Odskrutkujte nádobu.
Na čistenie nepoužívajte horľavé materiály.
6. Pištoľ znova zmontujte.
7. Zastrčte zástrčku, zapnite zariadenie a rozpúšťadlo, resp. vodu vystriekajte do nejakej nádoby alebo do handry.
8. Opakujte vyššie uvedený postup, kým z dýzy nebude vychádzať čisté rozpúšťadlo, resp. voda.
9. Zariadenie vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.

POZOR! Tesnenia, membrány a otvory dýzy alebo vzduchové otvory striekacej pištole nikdy nečistite ostrými kovovými predmetmi. Ventiláčna hadica a membrána sú len podmienene odolné proti rozpúšťadlám. Nevkladajte ich do rozpúšťadiel, iba ich utrite.

10. Vzduchovú hadicu (15, obr. 1 A) vytiahnite nahor z telesa pištole. Naskrutkujte veko ventilu (16). Vyberte membránu (17). Všetky diely dôkladne očistite.
11. Odskrutkujte uzavretú maticu, opatrne stiahnite vzduchový uzáver, vzduchovú trubicu a trubicu na farbu. Odsvorkujte ihlu z uchytenia ihly (obr. 2, C). Všetky časti predĺženia vyčistite podľa druhu laku s rozpúšťadlom, resp. s vodou a so štetcom.
12. Striekaciu pištoľ a nádobu zvonku očistite handrou namočenou v rozpúšťadle, resp. o vode.

Zloženie

Zariadenie sa smie používať iba s neporušenou membránou (obr. 1 A, 17).

- 1) Membránu (obr. 1A, 17) nasadíte kolíkom nahor na spodný diel ventilu. Pozri označenie na telese pištole.
- 2) Veko ventilu (obr. 1A, 16) opatrne nasadíte a priskrutkujete.
- 3) Vzduchovú hadicu (obr. 1A, 15) nasadíte na veko ventilu a na vsuvku na telese pištole.
- 4) Tesnenie trysky (obr. 1B, 4) posunúť cez ihlu (2), drážka (štrbina) pritom musí ukazovať smerom k Vám.
- 5) Všetky časti predĺženia zastrčte do seba a uschovajte v obale (obr. 1, pol. 3, 5, 6,9).
- 6) Tesnenie nádoby nasadíte zospodu na stúpaciu trubicu a posuňte až k osadeniu. Pritom zľahka otáčajte tesnením nádoby.
- 7) Stúpaciu trubicu s tesnením nádoby zasuňte do telesa pištole.

Zoznam náhradných dielov (obr. 1+6)

Pol.	Názov	Obj. č.
3	Predná časť ihly	0417 919
4	Tesnenie dýzy	0417 706
5/6	Trubica na farbu/vzduchová trubicu	0417 920
8	Uzavretá matica	2362 873
9	Vzduchový uzáver	2365 342
12	Tesnenie nádoby	2323 039
13	Stúpacia trubicu	2362 876
14	Nádoba 600 ml s vekom	0414 906
15, 16,17	Vzduchová hadica, Veko ventilu, Membrána	2304 027
18	Odmerka na zisťovanie viskozity	0209 058

CLICK&PAINT SYSTEM poskytuje vďaka ďalším rozprašovacím nástavcom a príslušenstvu správny nástroj pre každú prácu.

Ďalšie informácie k produktovej palete firmy WAGNER okolo renovácie nájdete na www.wagner-group.com

Ochrana životného prostredia



Zariadenie vrátane príslušenstva by sa malo dať na opätovné ekologické recyklovanie. Pri odstraňovaní nevyhadzujte zariadenie do domového odpadu. Pomôžte životnému prostrediu a zaneste zariadenie do miestnej zberne alebo sa informujte v špecializovanom obchode.

Dôležitý pokyn týkajúci sa ručenia za výrobok!

V prípade používania cudzieho príslušenstva a náhradných dielov môžu ručenia a nároky na záruku úplne alebo čiastočne stratiť platnosť. Originálne príslušenstvo a náhradné diely značky WAGNER sú zárukou, že sú splnené všetky bezpečnostné predpisy.

2-ročná záruka

Záručná doba je 2 roky odo dňa predaja (pokladničný blok). Táto zahŕňa a obmedzuje sa na bezplatné odstránenie nedostatkov, ktoré sú preukázateľne spôsobené použitím chybného materiálu pri výrobe alebo chybou montáže alebo na bezplatnú výmenu chybných dielov. Použitie alebo uvedenie do prevádzky, ako aj svojpomocne vykonaná montáž alebo opravy, pri ktorých sa nepostupuje v súlade s našim návodom na obsluhu, vylučujú nárok na záruku. Diely podliehajúce opotrebeniu sú taktiež zo záručného plnenia vylúčené. Zo záruky je takisto vylúčené použitie pre živnostenské podnikanie. Vyhradzuje si výslovné právo na plnenie zo záruky. Záruka zaniká vtedy, ak bolo zariadenie otvorené inými osobami ako servisným personálom firmy WAGNER. Na poškodenie počas prepravy, pri údržbe a takisto pri poškodeniach a poruchách vzniklých v dôsledku nedostatočnej údržby sa záruka takisto nevzťahuje. Pri požadovaní záručného plnenia musí byť dokázané nadobudnutie zariadenia predložením originálneho dokladu. Pokiaľ to legislatíva umožňuje, vylučujeme záruku za akékoľvek zranenia osôb, materiálne alebo následné škody, najmä vtedy, ak bolo zariadenie použité na iný účel ako je uvedený v návode na obsluhu, ak nebolo uvedené do prevádzky alebo opravené podľa pokynov v návode na obsluhu alebo ak boli opravy vykonané neodborníkom. Oprávarenské alebo údržbárske práce, ktoré presahujú úkony uvedené v tomto návode na obsluhu, si vyhradzuje vykonávať v podniku. V prípade záruky alebo opravy sa obráťte prosím na Vaše predajné miesto.

- D** **J. WAGNER GMBH**
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
F +49 075 44 -5 05 11 69
- SK** **E-CORECO SK S.R.O.**
Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
T +42 1948882850
F +42 1313700077
- CZ** **E-CORECO S.R.O.**
Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364
- F** **WAGNER FRANCE S.A.R.L.**
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 Les Ulis Cedex
T +33 0825 011 111
F +33 (0)1 69 81 72 57
- GB** **WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD**
Opus Park
Moorfield Road
Guildford Surrey GU1 15Z
T +44 (0) 1483 - 454666
F + 44 (0) 1483 - 454548
- H** **HONDIMPEX KFT.**
Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór
T +36 (-22) - 407 321
F +36 (- 22) - 407 852
- DK** **ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S**
Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01
- NOR** **ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**
Nedre Skøyen vei 26,
PO Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19
- PL** **PUT WAGNER SERVICE**
ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
T +48/32/346 37 00
F +48/32/346 37 13
- S** **ORKLA HOUSE CARE AB**
Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00
- ROM** **ROMIB S.R.L.**
str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti ,judet Prahova
T +40-344801240
F +40-344801239
- CH** **J. WAGNER AG**
Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41 71 -7 57 22 11
F +41 71 -7 57 23 23
- E**
P **MAKIMPORT
HERRAMIENTAS, S.L.**
C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T 902 199 021 / 91 879 72 00
F 91 883 19 59
- AUS** **WAGNER SPRAYTECH
AUSTRALIA PTY. LTD.,**
14-16 Kevlar Close
Braeside, VIC 3195
T +61 3 95 87 - 20 00
F +61 3 95 80 - 91 20
- I** **FHC SRL**
Via Stazione 94,
26013 Crema (CR)
T 0373 204839
F 0373 204845